Order No.JPAC2312008CJ

Panasonic

発行 2024 年　4 月　　No.24-08

# Technical Guide（別冊）

## パッケージエアコン展開図・部品表
### オフィス・店舗用 高温吸込み対応天吊形厨房用エアコン（室内機）

1、室内機

1.1　高温吸込み対応天吊形厨房用エアコン

①CS-P112VK7B

②CS-P140・160VK7B

■ ⚠ 印の部品は安全部品です。
（交換する時は、安全および性能維持のため必ず指定の部品をご用意ください。）

■本機の外観、回路、使用部品は性能向上、その他の理由により予告なく変更することがあります。

パナソニック株式会社
設備ソリューションズ事業部

PLEB12004-00-VK7B

## 1.1　高温吸込み対応天吊形厨房用エアコン

①CS-P112VK7B

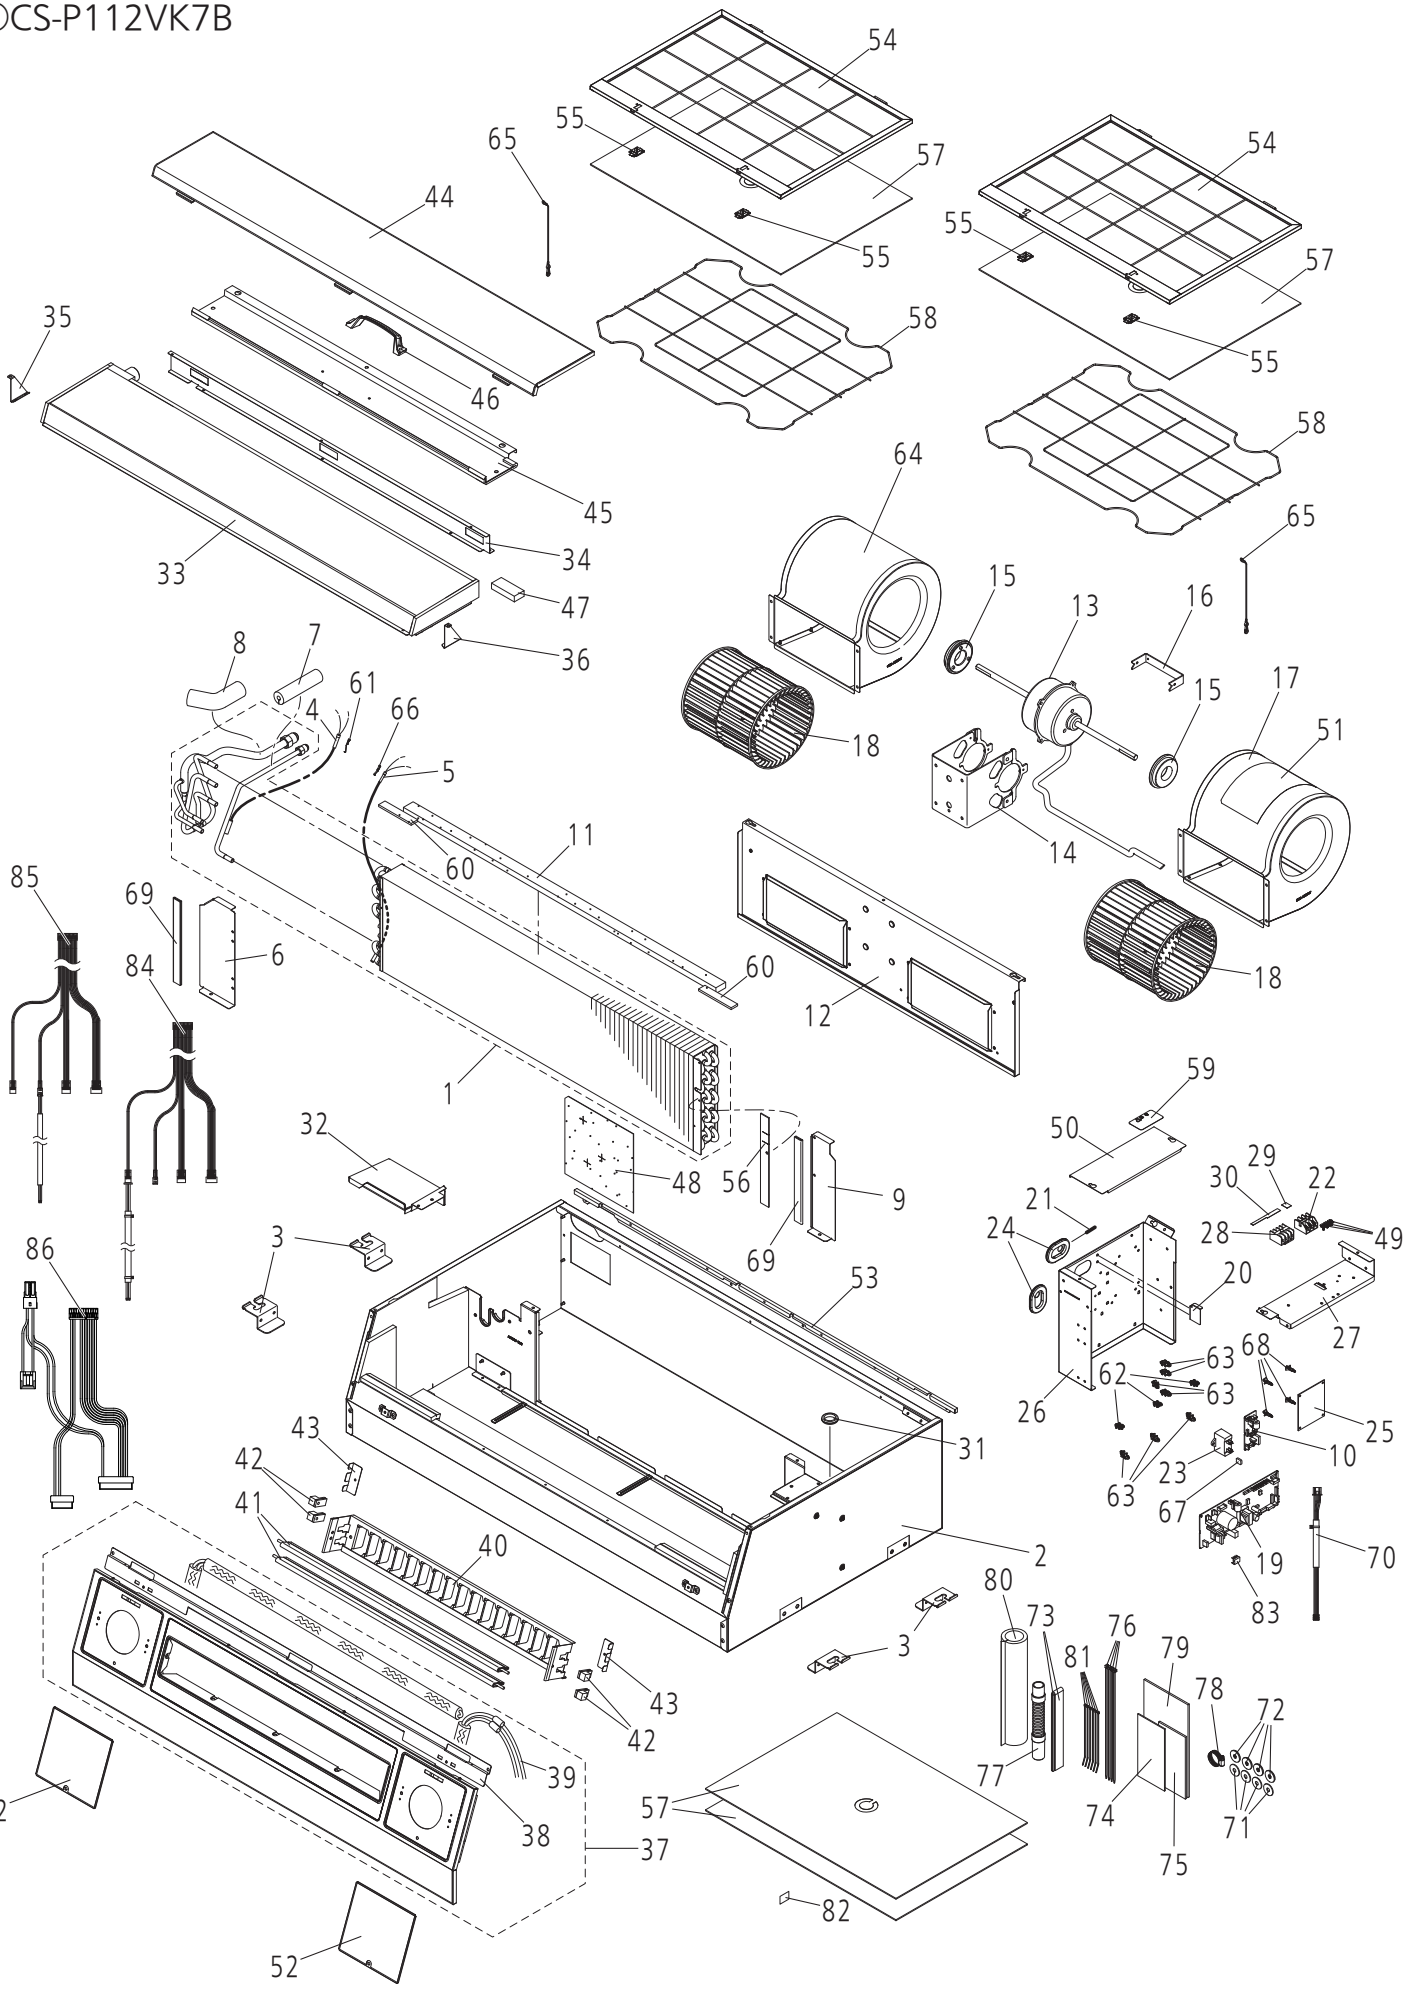

# ①CS-P112VK7B

## 部品一覧表

| 安全 | 図番 | 部品コード | 部　品　名 | | 備　考 | ロケーションNO. | 員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | ACPB30C3967 | Fｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰｶﾝｾｲ | | | ACXB30C39670 | 1 |
| | 2 | ACPE03C0255 | ｿﾄﾊﾞｺﾃﾝｲﾀｶﾝｾｲ | | | ACXE03C02550 | 1 |
| | 3 | CV6231898034 | ﾄｸｼｭｸﾞ | | SUS430-N04 | ACXD93-17910 | 4 |
| ⚠ | 4 | ACPA50C2044 | ｾﾝｻｰｶﾝｾｲ(E1) | | | ACXA50C20440 | 1 |
| ⚠ | 5 | ACPA50C2045 | ｾﾝｻｰｶﾝｾｲ(E2) | | | ACXA50C20450 | 1 |
| | 6 | ACPD65-0209 | ﾄﾂｲﾀ | | | ACXD65-02090 | 1 |
| | 7 | CV6231898003 | ｾﾂﾂｷﾎﾞﾘｴﾁ | | | ACXG12-21670 | 1 |
| | 8 | CV6231897990 | ｾﾂﾂｷﾎﾞﾘｴﾁ | | | ACXG12-21680 | 1 |
| | 9 | ACPD65-0208 | ﾄﾂｲﾀ | | | ACXD65-02080 | 1 |
| | 10 | ACPA74C0470 | ﾃﾞﾝｼｾｲｷﾞﾖｿｰﾁｶﾝｾｲ(通信) | | | ACXA74C04700 | 1 |
| | 11 | ACPG32-0736 | ｾﾂﾂｷEPTｼｰﾙ | | | ACXG32-07360 | 1 |
| | 12 | CV6231898539 | ﾊﾞﾙｸﾍﾂﾄﾞｸﾐﾀﾃ | | | ACXD53K00120 | 1 |
| ⚠ | 13 | ACPA91-0034 | ﾓｰﾀｰ(1ｿｳ200V4P) | | KFG4Q-61E3P-CR | ACXA91-00340 | 1 |
| | 14 | ACPD54K0280A | FMﾄﾘﾂｹｲﾀｸﾐﾀﾃ | | | ACXD54K02800A | 1 |
| | 15 | CV6231035873 | ﾎﾞｳｼﾝｺﾞﾑ | | | ACXH50-01020 | 2 |
| | 16 | CV6230797864 | ｺﾉｼﾞｲﾀ | | SPG2L-00 | ACXD62-01860 | 1 |
| | 17 | ACPD32K0047A | ｼﾛﾂｺAGｸﾐﾀﾃ | | | ACXD32K00470A | 1 |
| | 18 | CV6233341071 | ﾌｧﾝｸﾐﾀﾃ | | | ACXH03K00780D | 2 |
| ⚠ | 19 | ACPA74C0469 | ﾃﾞﾝｼｾｲｷﾞﾖｿｰﾁｶﾝｾｲ(メイン) | | | ACXA74C04690 | 1 |
| | 20 | ACPD93-2780 | ﾄｸｼｭｸﾞ | | | ACXD93-27800 | 1 |
| ⚠ | 21 | ACPA50C2017 | ｾﾝｻｰｶﾝｾｲ(TA) | | | ACXA50C20170 | 1 |
| ⚠ | 22 | ACPA28K0256 | 電源端子台 | | 2YJD.673.263 | ACXA28K02560 | 1 |
| ⚠ | 23 | CV6231141994 | コンデンサー | | UP44B305J0249C | F0DAH305A012 | 1 |
| | 24 | CV6230000872 | ﾊﾄﾒｺﾞﾑ | | | ACXH77-00160 | 2 |
| ⚠ | 25 | ACPA74C0471 | ﾃﾞﾝｼｾｲｷﾞﾖｿｰﾁｶﾝｾｲ(リレー) | | | ACXA74C04710 | 1 |
| | 26 | ACPH10-1061 | ﾃﾞﾝｹﾞﾝﾊﾞｿ | | | ACXH10-10610 | 1 |
| | 27 | ACPD90-3112 | ﾄｸｼｭｲﾀ | | | ACXD90-31120 | 1 |
| ⚠ | 28 | CV7010000156 | 通信端子板 | | | ACXA28-00140 | 1 |
| | 29 | CV6231898140 | ﾁｭｳｲﾒｲﾊﾝ(ｱｰｽ) | | | ACXF75-08410 | 1 |
| | 30 | ACPF75-1540 | ﾁｭｳｲﾒｲﾊﾝ | | | ACXF75-15400 | 1 |
| | 31 | CV6230000865 | ﾊﾄﾒｺﾞﾑ | | | ACXH77-00150 | 1 |
| | 32 | ACPD90C0582 | ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ | | | ACXD90C05820 | 1 |
| | 33 | ACPH40C0208 | ﾐｽﾞｳｹｻﾞﾗｶﾝｾｲ | | | ACXH40C02080 | 1 |
| | 34 | CV6231898584 | ｺﾉｼﾞｲﾀ | | | ACXD62-01740A | 1 |
| | 35 | CV6233341644 | Z ｸﾞ | | | ACXD73-00380A | 1 |
| | 36 | CV6233341651 | Z ｸﾞ | | | ACXD73-00390A | 1 |
| ⚠ | 37 | ACPE06C0525 | ｿﾄﾊﾞｺﾏｴｲﾀｶﾝｾｲ | | | ACXE06C05250 | 1 |
| | 38 | CV6231898560 | Zｲﾀ | | | ACXD63-00670 | 1 |
| ⚠ | 39 | CV6233171869 | ﾋｰﾀｰｶﾝｾｲ | | (200V,32W) DPH | ACXA34C00290 | 1 |
| | 40 | ACPE20C0952 | ﾌｷﾀﾞｼG | | | ACXE20C09520 | 1 |
| | 41 | ACPE24C0588 | ﾊﾈｶﾝｾｲ | | | ACXE24C05880 | 2 |
| | 42 | ACPH64-0049 | ｼﾞｸｳｹ | | | ACXH64-00490 | 4 |
| | 43 | CV6230938410 | L ｸﾞ | | | ACXD70-01950 | 2 |
| | 44 | ACPE30C0006 | ﾓｼﾞｲﾀｶﾝｾｲ | | | ACXE30C00060 | 1 |
| | 45 | ACPD90C0583 | ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ | | | ACXD90C05830 | 1 |
| | 46 | CV6230222984 | ﾂﾏﾐ | | | ACXE17-00110 | 1 |
| | 47 | CV6231898249 | ｾﾂﾂｷEPTｼｰﾙ | | | ACXG32-01380 | 1 |
| | 48 | CV6230938847 | ｾﾂﾂｷｺﾞﾑ | | | ACXG26-00580 | 1 |
| ⚠ | 49 | ACPH55-0700 | ﾎﾞﾙﾄ.ﾈｼﾞ | | | ACXH55-07000 | 3 |
| | 50 | ACPH13-0984 | ﾃﾞﾝｹﾞﾝｶﾊﾞｰ | | | ACXH13-09840 | 1 |

**注）1．⚠ 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、必ず指定の部品をご使用ください。**
**2．改良などにより部品仕様を予告なしに変更することがあります。**

(2024.04現在)

# ①CS-P112VK7B

## 部品一覧表

| 安全 | 図番 | 部品コード | 部　品　名 | | 備　考 | ロケーションNO. | 員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ | 51 | ACPF20-1562 | ｶｲﾛｽﾞ(CS) | | | ACXF20-15620 | 1 |
| | 52 | ACPH81-0190 | ﾎｺﾞｶﾊﾞｰ | | | ACXH81-01900 | 2 |
| | 53 | ACPD90-3226 | ﾄｸｼｭｲﾀ | | | ACXD90-32260 | 1 |
| | 54 | ACPE22C0572 | ｷｭｳﾆｭｳGｶﾝｾｲ | | | ACXE22C05720 | 2 |
| | 55 | CV6230940987 | ｷｬｯﾁｸﾐﾀﾃ | | | ACXH60K00010 | 4 |
| | 56 | CV6231914871 | ｾﾂｿｷﾎﾞﾘｴﾁ | | | ACXG12-19560 | 1 |
| | 57 | CV6230940864 | ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | | | ACXD00-02010 | 4 |
| | 58 | ACPD04C0038 | ｶﾅｱﾐｶﾝｾｲ | | | ACXD04C00380 | 2 |
| | 59 | ACPF75-1495 | ﾁｭｳｲﾒｲﾊﾝ | | | ACXF75-14950 | 1 |
| | 60 | CV6232001723 | ｾﾂｿｷﾎﾞﾘｴﾁ | | | ACXG12-19570 | 2 |
| ⚠ | 61 | CV6231485876 | ｾﾝｻｰﾄﾒｸﾞ | | | ACXH32-01070A | 1 |
| ⚠ | 62 | CV6231929912 | ｽﾍﾟｰｻｰ | | | ACXH54-02980 | 3 |
| ⚠ | 63 | CV6231929929 | ｽﾍﾟｰｻｰ | | | ACXH54-02990 | 7 |
| | 64 | ACPD32K0048A | ｼﾛｿｺAGｸﾐﾀﾃ | | | ACXD32K00480A | 1 |
| | 65 | CV6231714167 | ﾋﾓｶﾝｾｲ(落下防止) | | | ACXH84C00070 | 2 |
| ⚠ | 66 | CV6231696487 | ｾﾝｻｰﾄﾒｸﾞ | | | ACXH32-01050A | 1 |
| | 67 | CV7010000627 | ｺﾈｸﾀﾀﾞﾋﾝ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ/ﾘﾃｰﾅ) | | | K1YD01000053 | 1 |
| | 68 | CV6231842136 | ｽﾍﾟｰｻｰ | | | ACXH54-01060 | 4 |
| | 69 | ACPG12-1955 | ｾﾂｿｷﾎﾞﾘｴﾁ | | | ACXG12-19550 | 2 |
| ⚠ | 70 | ACPA60C9987 | 通信線（メイン-通信基板間） | | | ACXA60C99870 | 1 |
| | 71 | CV6230947047 | ｻﾞｶﾞﾈ | | | ACXH57-00950 | 4 |
| | 72 | ACPH57C0001 | ｻﾞｶﾞﾈｶﾝｾｲ | | | ACXH57C00010 | 4 |
| | 73 | CV6230778948 | ｾﾂｿｷﾎﾞﾘｴﾁ | | | ACXG12-29950 | 2 |
| | 74 | CV6230779631 | ｾﾂｿｷﾎﾞﾘｴﾁ | | | ACXG12-26020 | 1 |
| | 75 | CV6230779600 | ｾﾂｿｷﾎﾞﾘｴﾁ | | | ACXG12-26010 | 1 |
| | 76 | CV6233062525 | ﾊﾞｿﾄﾞ | | | ACXH88-01920 | 4 |
| | 77 | CVH851200 | ﾌﾚｷﾊﾟｲﾌﾟ | | | H851200 | 1 |
| | 78 | CV6380130153 | ﾊﾞｿﾄﾞ | | | ACXH88-02500 | 1 |
| | 79 | CV6380149513 | ﾊﾟｯｷﾝ | | | ACXB81-04800 | 1 |
| | 80 | CV6233330822 | ｾﾂｿｷﾎﾞﾘｴﾁ | | | ACXG12-21880 | 1 |
| | 81 | CV6230944107 | ﾊﾞｿﾄﾞ | | | ACXH88-01330 | 6 |
| | 82 | CV6230939400 | ｼｼﾞﾒｲﾊﾝ | | | ACXF70-49280 | 1 |
| | 83 | ACPA52C0481 | ICｶﾝｾｲ | | | ACXA52C04810 | 1 |
| | 84 | ACPA60C9697 | OPTION中継+FANDRIVE配線 | | | ACXA60C96970 | 1 |
| | 85 | ACPA60C9698 | OPTION中継+EXCT配線 | | | ACXA60C96980 | 1 |
| | 86 | ACPA60C9985 | メイン基板-リレー基板間配線 | | | ACXA60C99850 | 1 |
| | - | ACPF55-3842 | ﾄﾘｾﾂ | | | ACXF55-38420 | 1 |
| | - | ACPF60-5398 | ｽｴﾂｹｾﾂﾒｲｼｮ | | | ACXF60-53980 | 1 |
| | - | ACPF75-1554 | ﾁｭｳｲﾒｲﾊﾝ | | | ACXF75-15540 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**注）1．⚠ 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、必ず指定の部品をご使用ください。**
**2．改良などにより部品仕様を予告なしに変更することがあります。**

(2024.04現在)

②CS-P140,160VK7B

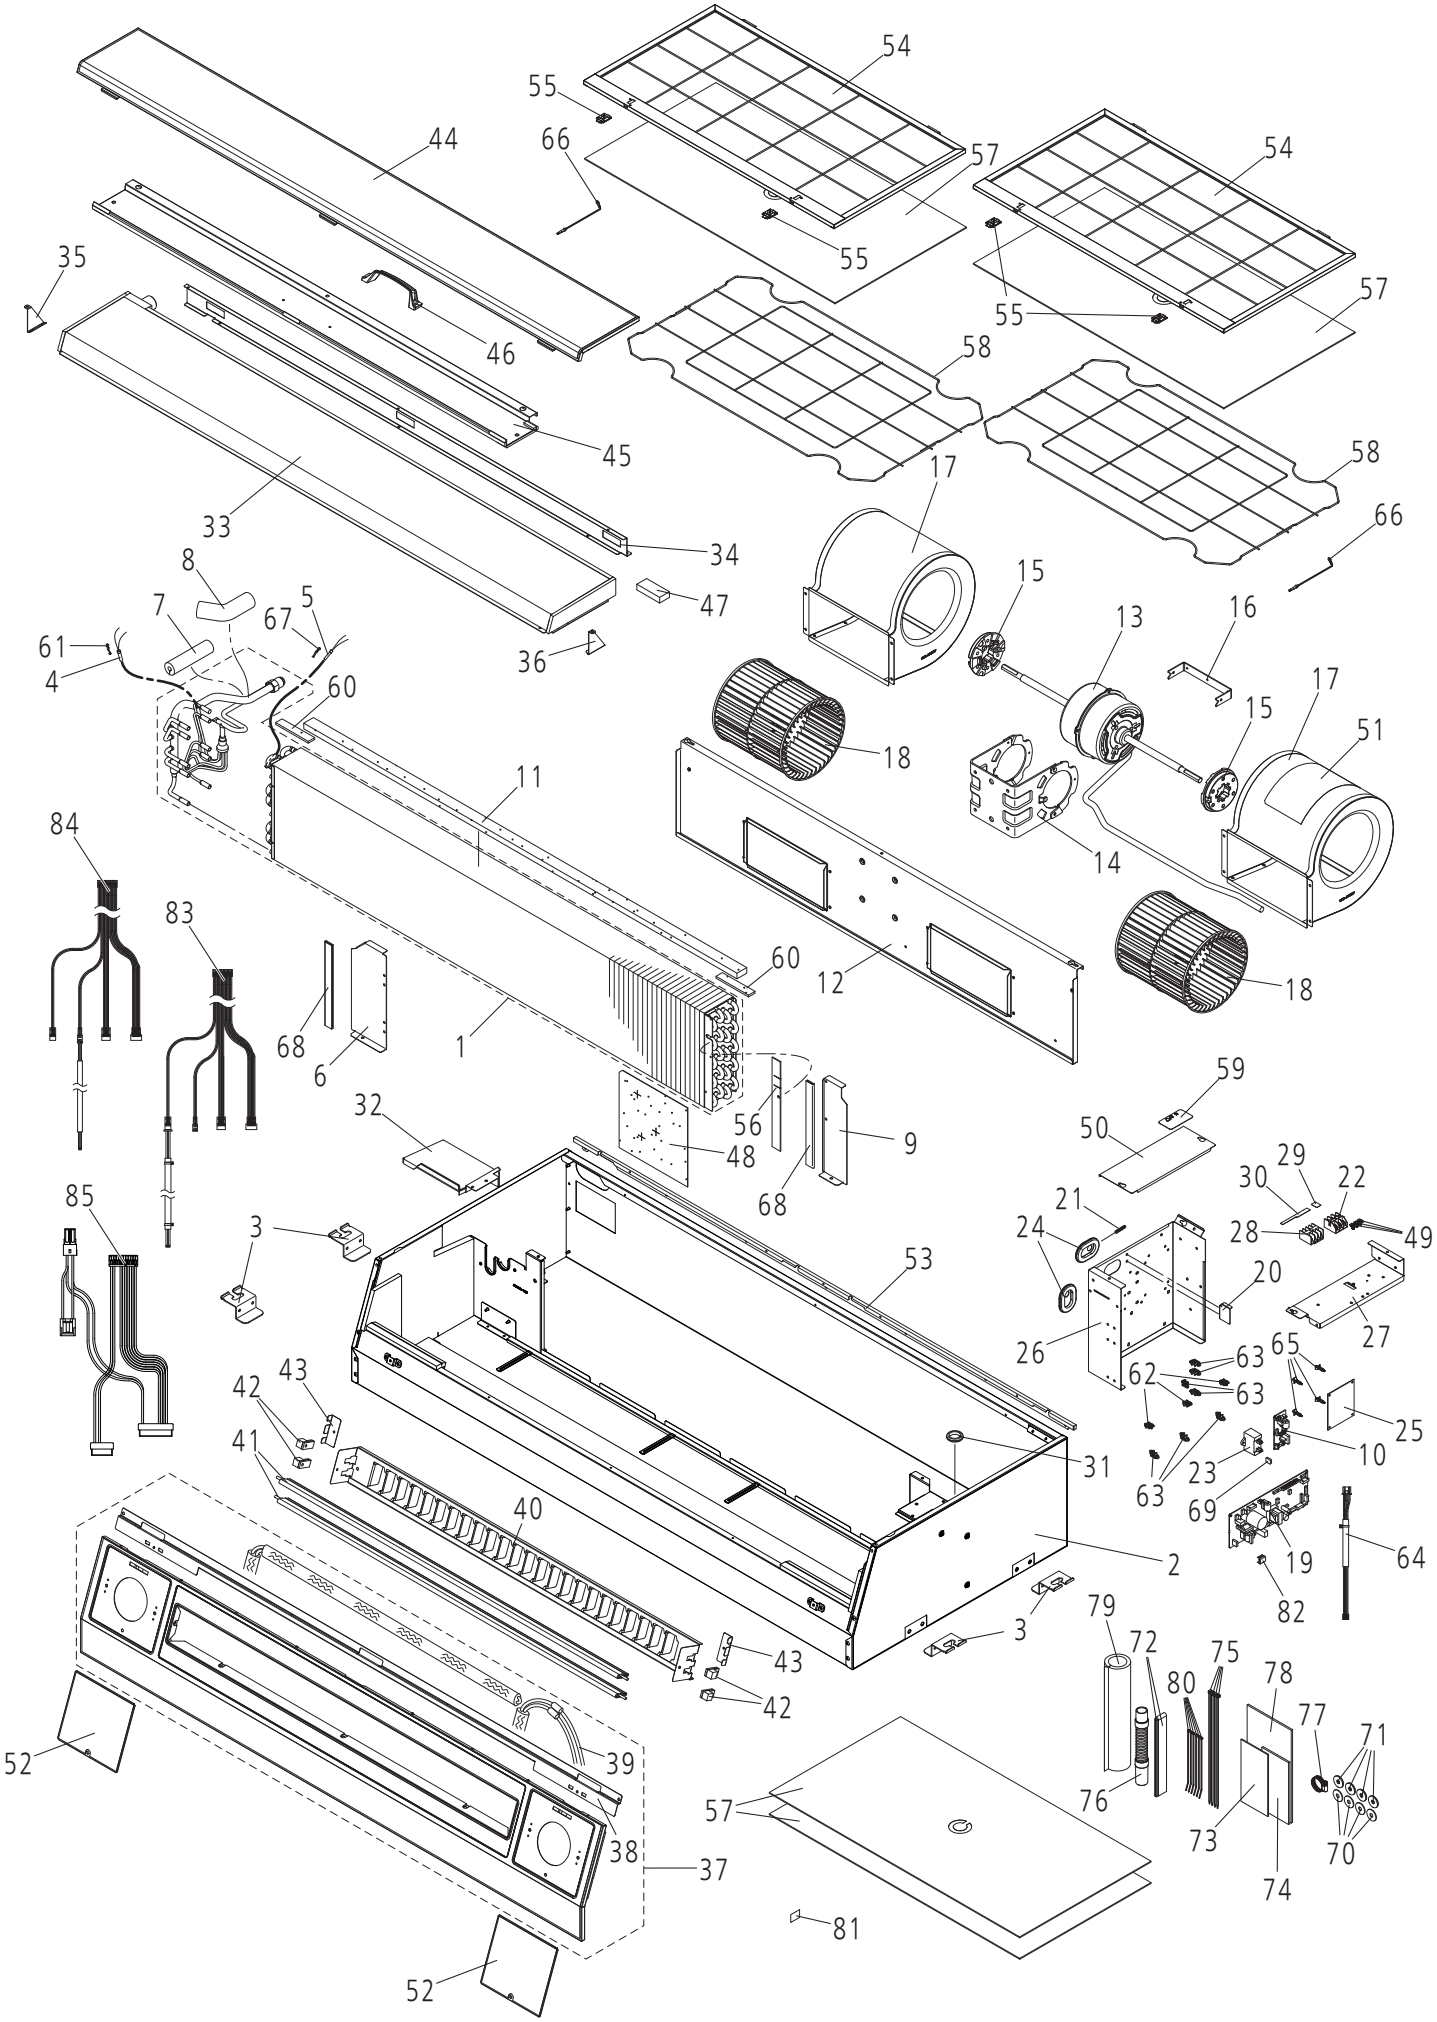

## ②CS-P140,160VK7B

## 部品一覧表

| 安全 | 図番 | 部品コード | 部　品　名 | | 備　考 | ロケーションNO. | 140員数 | 160員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | ACPB30C3968 | Fｴﾊﾞﾎﾟﾚｰﾀｰｶﾝｾｲ | | | ACXB30C39680 | 1 | 1 |
| | 2 | ACPE03C0256 | ｿﾄﾊﾞｺﾃﾝｲﾀｶﾝｾｲ | | | ACXE03C02560 | 1 | 1 |
| | 3 | CV6231898034 | ﾄｸｼｭｸﾞ | | SUS430-N04 | ACXD93-17910 | 4 | 4 |
| ⚠ | 4 | ACPA50C2044 | ｾﾝｻｰｶﾝｾｲ(E1) | | | ACXA50C20440 | 1 | 1 |
| ⚠ | 5 | ACPA50C2045 | ｾﾝｻｰｶﾝｾｲ(E2) | | | ACXA50C20450 | 1 | 1 |
| | 6 | ACPD65-0209 | ﾄｯｲﾀ | | | ACXD65-02090 | 1 | 1 |
| | 7 | CV6231898003 | ｾﾂｿｷﾎﾞﾘｴﾁ | | | ACXG12-21670 | 1 | 1 |
| | 8 | CV6231897990 | ｾﾂｿｷﾎﾞﾘｴﾁ | | | ACXG12-21680 | 1 | 1 |
| | 9 | ACPD65-0208 | ﾄｯｲﾀ | | | ACXD65-02080 | 1 | 1 |
| | 10 | ACPA74C0470 | ﾃﾞﾝｼｾｲｷﾞﾖｿｰﾁｶﾝｾｲ(通信) | | | ACXA74C04700 | 1 | 1 |
| | 11 | ACPG32-0737 | ｾﾂｿｷEPTｼｰﾙ | | | ACXG32-07370 | 1 | 1 |
| | 12 | CV6231898089 | ﾊﾞﾙｸﾍｯﾄﾞｸﾐﾀﾃ | | | ACXD53K00130 | 1 | 1 |
| ⚠ | 13 | ACPA91-0035 | ﾓｰﾀｰ(1ｿｳ200V4P) | | KFC4Q-121B3P-CR | ACXA91-00350 | 1 | 1 |
| | 14 | ACPD54K0281A | FMﾄﾘｯｹｲﾀｸﾐﾀﾃ | | | ACXD54K02810A | 1 | 1 |
| | 15 | CV6380054282 | ﾎﾞｳｼﾝｺﾞﾑ | | | ACXH50-01050 | 2 | 2 |
| | 16 | CV6380054275 | ｺﾉｼﾞｲﾀ | | | ACXD62-01870A | 1 | 1 |
| | 17 | ACPD32K0046A | ｼﾛｯｺAGｸﾐﾀﾃ | | | ACXD32K00460A | 2 | 2 |
| | 18 | CV6233341071 | ﾌｧﾝｸﾐﾀﾃ | | | ACXH03K00780D | 2 | 2 |
| ⚠ | 19 | ACPA74C0469 | ﾃﾞﾝｼｾｲｷﾞﾖｿｰﾁｶﾝｾｲ(メイン) | | | ACXA74C04690 | 1 | 1 |
| | 20 | ACPD93-2780 | ﾄｸｼｭｸﾞ | | | ACXD93-27800 | 1 | 1 |
| ⚠ | 21 | ACPA50C2017 | ｾﾝｻｰｶﾝｾｲ(TA) | | | ACXA50C20170 | 1 | 1 |
| ⚠ | 22 | ACPA28K0256 | 電源端子台 | | 2YJD.673.263 | ACXA28K02560 | 1 | 1 |
| ⚠ | 23 | CV6231898119 | ﾀﾝｼｶﾞﾀﾒﾀﾗｲｽﾞﾄﾞﾌｨﾙﾑｺﾝ | | UP44B905JMF-B | F0DAH905A003 | 1 | 1 |
| | 24 | CV6230000872 | ﾊﾄﾒｺﾞﾑ | | | ACXH77-00160 | 2 | 2 |
| ⚠ | 25 | ACPA74C0471 | ﾃﾞﾝｼｾｲｷﾞﾖｿｰﾁｶﾝｾｲ(リレー) | | | ACXA74C04710 | 1 | 1 |
| | 26 | ACPH10-1061 | ﾃﾞﾝｹﾞﾝﾊﾞｿ | | | ACXH10-10610 | 1 | 1 |
| | 27 | ACPD90-3112 | ﾄｸｼｭｲﾀ | | | ACXD90-31120 | 1 | 1 |
| ⚠ | 28 | CV7010000156 | 通信端子板 | | | ACXA28-00140 | 1 | 1 |
| | 29 | CV6231898140 | ﾁｭｳｲﾒｲﾊﾝ(アース) | | | ACXF75-08410 | 1 | 1 |
| | 30 | ACPF75-1540 | ﾁｭｳｲﾒｲﾊﾝ | | | ACXF75-15400 | 1 | 1 |
| | 31 | CV6230000865 | ﾊﾄﾒｺﾞﾑ | | | ACXH77-00150 | 1 | 1 |
| | 32 | ACPD90C0582 | ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ | | | ACXD90C05820 | 1 | 1 |
| | 33 | ACPH40C0207 | ﾐｽﾞｳｹｻﾞﾗｶﾝｾｲ | | | ACXH40C02070 | 1 | 1 |
| | 34 | CV6231898225 | Zｲﾀ | | | ACXD63-00990A | 1 | 1 |
| | 35 | CV6233341644 | Z ｸﾞ | | | ACXD73-00380A | 1 | 1 |
| | 36 | CV6233341651 | Z ｸﾞ | | | ACXD73-00390A | 1 | 1 |
| ⚠ | 37 | ACPE06C0527 | ｿﾄﾊﾞｺﾏｴｲﾀｶﾝｾｲ | | | ACXE06C05270 | 1 | 1 |
| | 38 | CV6231898188 | Zｲﾀ | | | ACXD63-00690 | 1 | 1 |
| ⚠ | 39 | CV6233171968 | ﾋｰﾀｰｶﾝｾｲ | | (200V,45W) DPH | ACXA34C00300 | 1 | 1 |
| | 40 | ACPE20C0953 | ﾌｷﾀﾞｼG | | | ACXE20C09530 | 1 | 1 |
| | 41 | ACPE24C0589 | ﾊﾈｶﾝｾｲ | | | ACXE24C05890 | 2 | 2 |
| | 42 | ACPH64-0049 | ｼﾞｸｳｹ | | | ACXH64-00490 | 4 | 4 |
| | 43 | CV6230938410 | L ｸﾞ | | | ACXD70-01950 | 2 | 2 |
| | 44 | ACPE30C0007 | ﾓｼﾞｲﾀｶﾝｾｲ | | | ACXE30C00070 | 1 | 1 |
| | 45 | ACPD90C0584 | ﾄｸｼｭｲﾀｶﾝｾｲ | | | ACXD90C05840 | 1 | 1 |
| | 46 | CV6230222984 | ﾂﾏﾐ | | | ACXE17-00110 | 1 | 1 |
| | 47 | CV6231898249 | ｾﾂｿｷEPTｼｰﾙ | | | ACXG32-01380 | 1 | 1 |
| | 48 | CV6230938847 | ｾﾂｿｷｺﾞﾑ | | | ACXG26-00580 | 1 | 1 |
| ⚠ | 49 | ACPH55-0700 | ﾎﾞﾙﾄ.ﾈｼﾞ | | | ACXH55-07000 | 3 | 3 |
| | 50 | ACPH13-0984 | ﾃﾞﾝｹﾞﾝｶﾊﾞｰ | | | ACXH13-09840 | 1 | 1 |

**注）1．⚠ 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、必ず指定の部品をご使用ください。**
**2．改良などにより部品仕様を予告なしに変更することがあります。**

(2024.04現在)

## ②CS-P140,160VK7B

## 部品一覧表

| 安全 | 図番 | 部品コード | 部　品　名 | | 備　考 | ロケーションNO. | 140員数 | 160員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚠ | 51 | ACPF20-1562 | ｶｲﾛｽﾞ(CS) | | | ACXF20-15620 | 1 | 1 |
| | 52 | ACPH81-0190 | ﾎｺﾞｶﾊﾞｰ | | | ACXH81-01900 | 2 | 2 |
| | 53 | ACPD90-3227 | ﾄｸｼｭｲﾀ | | | ACXD90-32270 | 1 | 1 |
| | 54 | ACPE22C0573 | ｷｭｳﾆｭｳGｶﾝｾｲ | | | ACXE22C05730 | 2 | 2 |
| | 55 | CV6230940987 | ｷﾔｯﾁｸﾐﾀﾃ | | | ACXH60K00010 | 4 | 4 |
| | 56 | CV6231914871 | ｾﾂｿｷﾎﾞﾘｴﾁ | | | ACXG12-19560 | 1 | 1 |
| | 57 | CV6230938366 | ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | | | ACXD00-02020 | 4 | 4 |
| | 58 | ACPD04C0040 | ｶﾅｱﾐｶﾝｾｲ | | | ACXD04C00400 | 2 | 2 |
| | 59 | ACPF75-1495 | ﾁｭｳｲﾒｲﾊﾝ | | | ACXF75-14950 | 1 | 1 |
| | 60 | CV6232001723 | ｾﾂｿｷﾎﾞﾘｴﾁ | | | ACXG12-19570 | 2 | 2 |
| ⚠ | 61 | CV6231485876 | ｾﾝｻｰﾄﾒｸﾞ | | | ACXH32-01070A | 1 | 1 |
| ⚠ | 62 | CV6231929912 | ｽﾍﾟｰｻｰ | | | ACXH54-02980 | 3 | 3 |
| ⚠ | 63 | CV6231929929 | ｽﾍﾟｰｻｰ | | | ACXH54-02990 | 7 | 7 |
| ⚠ | 64 | ACPA60C9987 | 通信線（メイン-通信基板間） | | | ACXA60C99870 | 1 | 1 |
| | 65 | CV6231842136 | ｽﾍﾟｰｻｰ | | | ACXH54-01060 | 4 | 4 |
| | 66 | CV6231714167 | ﾋﾓｶﾝｾｲ(落下防止用) | | | ACXH84C00070 | 2 | 2 |
| ⚠ | 67 | CV6231696487 | ｾﾝｻｰﾄﾒｸﾞ | | | ACXH32-01050A | 1 | 1 |
| | 68 | ACPG12-1955 | ｾﾂｿｷﾎﾞﾘｴﾁ | | | ACXG12-19550 | 2 | 2 |
| ⚠ | 69 | CV7010000627 | ｺﾈｸﾀﾌﾞﾋﾝ(ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ/ﾘﾃｰﾅ) | | | K1YD01000053 | 1 | 1 |
| | 70 | CV6230947047 | ｻﾞｶﾞﾈ | | | ACXH57-00950 | 4 | 4 |
| | 71 | ACPH57C0001 | ｻﾞｶﾞﾈｶﾝｾｲ | | | ACXH57C00010 | 4 | 4 |
| | 72 | CV6230778948 | ｾﾂｿｷﾎﾞﾘｴﾁ | | | ACXG12-29950 | 2 | 2 |
| | 73 | CV6230779631 | ｾﾂｿｷﾎﾞﾘｴﾁ | | | ACXG12-26020 | 1 | 1 |
| | 74 | CV6230779600 | ｾﾂｿｷﾎﾞﾘｴﾁ | | | ACXG12-26010 | 1 | 1 |
| | 75 | CV6233062525 | ﾊﾞﾝﾄﾞ | | | ACXH88-01920 | 4 | 4 |
| | 76 | CVH851200 | ﾌﾚｷﾊﾟｲﾌﾟ | | | H851200 | 1 | 1 |
| | 77 | CV6380130153 | ﾊﾞﾝﾄﾞ | | | ACXH88-02500 | 1 | 1 |
| | 78 | CV6380149513 | ﾊﾟｯｷﾝ | | | ACXB81-04800 | 1 | 1 |
| | 79 | CV6233330822 | ｾﾂｿｷﾎﾞﾘｴﾁ | | | ACXG12-21880 | 1 | 1 |
| | 80 | CV6230944107 | ﾊﾞﾝﾄﾞ | | | ACXH88-01330 | 6 | 6 |
| | 81 | CV6230939400 | ｼｼﾞﾒｲﾊﾝ | | | ACXF70-49280 | 1 | 1 |
| | 82 | ACPA52C0481 | ICｶﾝｾｲ | | | ACXA52C04810 | 1 | 1 |
| | 83 | ACPA60C9697 | OPTION中継+FANDRIVE配線 | | | ACXA60C96970 | 1 | 1 |
| | 84 | ACPA60C9698 | OPTION中継+EXCT配線 | | | ACXA60C96980 | 1 | 1 |
| | 85 | ACPA60C9985 | メイン基板-リレー基板間配線 | | | ACXA60C99850 | 1 | 1 |
| | - | ACPF55-3842 | ﾄﾘｾﾂ | | | ACXF55-38420 | 1 | 1 |
| | - | ACPF60-5398 | ｽｴﾂｹｾﾂﾒｲｼｮ | | | ACXF60-53980 | 1 | 1 |
| | - | ACPF75-1554 | ﾁｭｳｲﾒｲﾊﾝ | | | ACXF75-15540 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**注）1．⚠ 印の部品は、安全を維持するために重要な部品です。交換する場合は、必ず指定の部品をご使用ください。**
**2．改良などにより部品仕様を予告なしに変更することがあります。**

(2024.04現在)